

吸気アダプター F-1 用 取扱説明書

本製品は、ファイバーモニター F-1/F-1K 用吸気アダプターです。

本製品をファイバーモニターに取り付けることで内径 10mm のチューブ（吸気アダプター外径 12mm）を接続して繊維状粒子の測定が可能です。ファイバーモニターの操作方法については、F-1/F-1K の取扱説明書をご参照ください。

⚠ 注意

- 本製品をここで定められた方法以外で使用しないでください。
- 本製品を分解しないでください。吸気アダプターの気密が取れなくなります。（図 1）
- 吸気アダプターには O リングが入っています。紛失しないように気をつけてください。（図 2）
吸気アダプターの気密が取れなくなります。
- 本製品は、石綿測定をした可能性がある場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）に規定されている特別管理産業廃棄物「廃石綿等」（飛散性石綿廃棄物）として、廃棄方法に従った廃棄処分をしていただきますよう、お願ひいたします。
- 本製品に接続したチューブが折れ曲がった状態で使用すると、チューブの内壁に繊維状粒子が付着する恐れがあります。また、測定環境（温度や湿度等）によってもチューブの内壁に繊維状粒子が付着する恐れがありますので、留意してください。



図 1



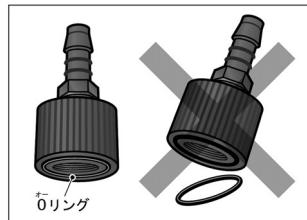


図 2


■ 吸気アダプター取り付け・取り外し方法

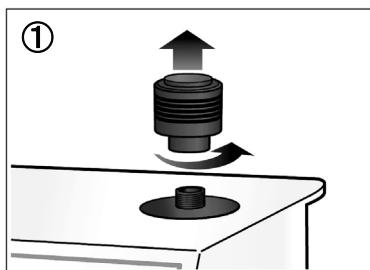

ファイバーモニターの採気口を取り外します。

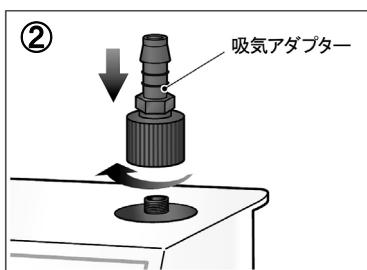

吸気アダプターの下側に O リングが入っていることを確認し、ファイバーモニターに取り付けます。

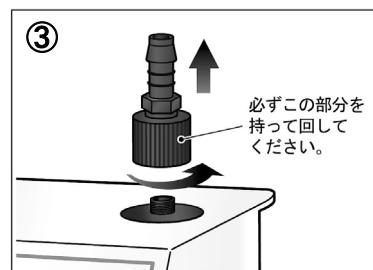

吸気アダプターを取り外すときは、図に示す部分を持って取り外してください。



SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.
柴田科学株式会社

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62

東京営業所 ☎ 03-3822-2111 福岡営業所 ☎ 092-433-1207

大阪営業所 ☎ 06-6356-8131 仙台営業所 ☎ 022-207-3750

名古屋営業所 ☎ 052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）

0120-228-766 FAX : 048-933-1590

フリーダイヤル